


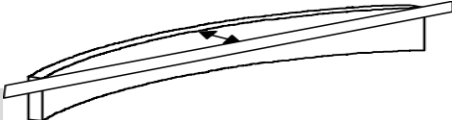


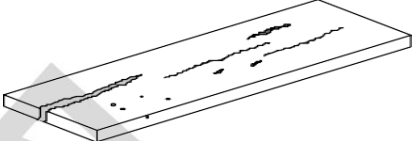
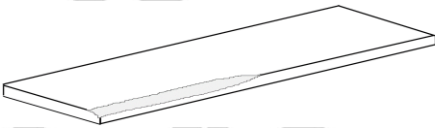
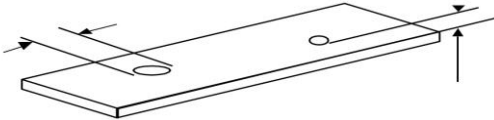


LOTUSTIMBER

Defekti kirjeldus	ABC
Sine	Ei ole lubatud
Puusäsi	Kuni 30% laua pikkusest kui säsi laius ei ületa 5mm
Puumädanik	Ei ole lubatud
Servaokste defektid	Piiranguta
Kooreoks	Lubatud kuni 20% laua laiusest
Mädaoks	Ei ole lubatud
Tubakaoks	Ei ole lubatud
Must kinnine oks	Läbimõõt kuni 15mm
Kinnine oks	Läbimõõt kuni 50mm
Väljakukkunud oks	Ei ole lubatud
Kitsaslõhed	Esiküljel kuni 25% pikkusest, laiusega max 0,5mm, max 15% tükkidest. Tagaküljel lõhed lubatud. Lõhed ei tohi olla läbivad.
Otsalõhe	Kuni laua laiuse pikkuselt
Poomkant	Profiili kasutusküljel keelatud ja mittenähtaval küljel lubatud
Mehhaaniline vigastus	Profiili kasutusküljel keelatud ja mittenähtaval küljel lubatud
Värvimuutus	Hallitus ei ole lubatud. Õrn sine või varane mädanik max 10%-l tükiarvust ühel laipinnal ja serval
Vaigupesa	Kuni 25mm pikk sisevoodril, kuni 50mm välisvoodril
Sissekasvanud koor	Piiranguta
Putukakahjustused	Ei ole lubatud
Pinnakvaliteet	Profiili kasutuskülg peab jääma visuaalselt ilus
Tolerants	Pikkus +/-1mm (täppisjärgatud); üldine -5/+10mm Paksus +/-0,5mm Laius +/-0,5mm
Niiskus enne hooüeldamist	18% +/- 2%
Keerdumine	Lubatud 2 m kohta keerdumine 8mm
Otsakaardumine	Piiramata
Pikikaardumine	jah
Serva pikikaardumine	Lubatud 2 m kohta kuni 8mm
	Sorteerimisreeglitest lubatud kõrvalekalle max. 5% täispaki kogusest!



LOTUSTIMBER

Keerdumine	
Laipinna kaardumine	
Serva pikikaardumine	
Otsakaardumine	
Lõhed	
Poomkant	
Oksad	
Värvimuutus	